


위치	오류유형	수정 전	수정 후												
46~46p	개념,공식-설명	<p>빨간키 46p</p> <p>전기화재 용융흔의 비교</p> <table border="0"> <tr> <td>구 분</td> <td>1차 용융흔</td> <td>2차 용융흔</td> </tr> <tr> <td>보이드 분포 (금속현미경)</td> <td>커다랗고 둥근 보이드가 용융흔의 중앙에 생기는 경우가 많음</td> <td>일반적으로 미세한 보이드가 많이 생김</td> </tr> </table>	구 분	1차 용융흔	2차 용융흔	보이드 분포 (금속현미경)	커다랗고 둥근 보이드가 용융흔의 중앙에 생기는 경우가 많음	일반적으로 미세한 보이드가 많이 생김	<p>빨간키 46p</p> <p>전기화재 용융흔의 비교</p> <table border="0"> <tr> <td>구 분</td> <td>1차 용융흔</td> <td>2차 용융흔</td> </tr> <tr> <td>보이드 분포 (금속현미경)</td> <td>일반적으로 미세한 보이드가 많이 생김</td> <td>커다랗고 둥근 보이드가 용융흔의 중앙에 생기는 경우가 많음</td> </tr> </table>	구 분	1차 용융흔	2차 용융흔	보이드 분포 (금속현미경)	일반적으로 미세한 보이드가 많이 생김	커다랗고 둥근 보이드가 용융흔의 중앙에 생기는 경우가 많음
구 분	1차 용융흔	2차 용융흔													
보이드 분포 (금속현미경)	커다랗고 둥근 보이드가 용융흔의 중앙에 생기는 경우가 많음	일반적으로 미세한 보이드가 많이 생김													
구 분	1차 용융흔	2차 용융흔													
보이드 분포 (금속현미경)	일반적으로 미세한 보이드가 많이 생김	커다랗고 둥근 보이드가 용융흔의 중앙에 생기는 경우가 많음													
58~58p	정답	<p>출제예상문제 58p</p> <p>15</p> <p><해답></p> <p>① 금속캔</p> <p>② 유리병</p> <p>③ 특수증거물 봉지</p> <p>④ 일반플라스틱(비닐) 용기</p>	<p>출제예상문제 58p</p> <p>15</p> <p><해답></p> <p>① 금속캔</p> <p>② 유리병</p> <p>③ 특수증거물 수집가방</p> <p>④ 일반플라스틱(비닐) 용기</p>												
62~62p	정답	<p>기출복원문제 62p</p> <p>01</p> <p><해답></p> <p>② 측정용 자, 대조기구</p>	<p>기출복원문제 62p</p> <p>01</p> <p><해답></p> <p>② 측정용 자, 대조도구</p>												

위치	오류유형	수정 전	수정 후												
<p>71~71p 17년 2회 기사 기출복원문제 번호 : 12</p>	<p>해설</p>	<p>해답</p> <p>① B</p> <p>② 부하(텔레비전, 컴퓨터의 전기를 소비하고 있는 쪽)에 가까운 쪽이 발화개소 측이므로 먼저 2구 콘센트 말단에 접속되어 있는 텔레비전에서 전기적인 단락이 일어나 발화가 되고, 컴퓨터 부하측에서 전기적 단락이 일어난 다음 전원측에서 단락이 일어난 것이다. 그 이유는 멀티콘센트의 전원부에 가까운 곳에 접속한 컴퓨터 부하측에서 먼저 발화하였다면 텔레비전 부하측에서는 단락흔이 발생하지 않았을 것이다.</p> <p>해설</p> <p>최초 화재가 발생한 A, B 지점 및 이유</p> <p>분전반에서 분기된 전열회로는 벽면콘센트에 인가된 멀티콘센트에 B, C 전기기기가 인가된 상태로 한정된 발화부위의 병렬회로상에서는 최종부하를 논단하기 불가하다. 다만, 직렬회로를 구성하는 경우 부하측에 단락이 생성하더라도 차단기가 동작하지 않을 시에는 전원측으로 전기적 특이점(단락 또는 합선)이 계속하여 생성되며, 최종 부하측 판단 발화부위를 축소할 수 있다.</p>	<p>해답</p> <p>① A 또는 B</p> <p>② C와 A, C와 B는 직렬회로, A와 B는 병렬회로이다. A가 단락되더라도 C가 단락되기 전에는 B에서도 단락될 수 있고, B가 단락되더라도 C가 단락되기 전에는 A에서 단락될 수 있기 때문이다.</p> <p>해설</p> 												
수정 사유		해설 오류													
<p>74~74p</p>	<p>개념,공식-설명</p>	<p>빨간키 74p</p> <p>■ 액체 또는 고체 축진제 수집용기 4가지</p> <p>금속캔, 유리병, 특수증거물 수집가방, 일반 플라스틱(비닐) 용기</p>	<p>빨간키 74p</p> <p>■ 액체 또는 고체 축진제 수집용기 3가지</p> <p>금속캔, 유리병, 특수증거물 수집가방, 일반-플라스틱(비닐)-용기</p>												
<p>75~75p</p>	<p>해설</p>	<p>기출복원문제 75p</p> <p>02</p> <p><해설></p> <p>용융흔의 비교</p> <table border="0" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 33%;">구분</td> <td style="width: 33%;">1차 용융흔</td> <td style="width: 33%;">2차 용융흔</td> </tr> <tr> <td>보이드분포 (금속현미경)</td> <td>커다랗고 둥근 보이드가 용융흔의 중앙에 생기는 경우가 많음</td> <td>일반적으로 미세한 보이드가 많이 생김</td> </tr> </table>	구분	1차 용융흔	2차 용융흔	보이드분포 (금속현미경)	커다랗고 둥근 보이드가 용융흔의 중앙에 생기는 경우가 많음	일반적으로 미세한 보이드가 많이 생김	<p>기출복원문제 75p</p> <p>02</p> <p><해설></p> <p>용융흔의 비교</p> <table border="0" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 33%;">구분</td> <td style="width: 33%;">1차 용융흔</td> <td style="width: 33%;">2차 용융흔</td> </tr> <tr> <td>보이드분포 (금속현미경)</td> <td>일반적으로 미세한 보이드가 많이 생김</td> <td>커다랗고 둥근 보이드가 용융흔의 중앙에 생기는 경우가 많음</td> </tr> </table>	구분	1차 용융흔	2차 용융흔	보이드분포 (금속현미경)	일반적으로 미세한 보이드가 많이 생김	커다랗고 둥근 보이드가 용융흔의 중앙에 생기는 경우가 많음
구분	1차 용융흔	2차 용융흔													
보이드분포 (금속현미경)	커다랗고 둥근 보이드가 용융흔의 중앙에 생기는 경우가 많음	일반적으로 미세한 보이드가 많이 생김													
구분	1차 용융흔	2차 용융흔													
보이드분포 (금속현미경)	일반적으로 미세한 보이드가 많이 생김	커다랗고 둥근 보이드가 용융흔의 중앙에 생기는 경우가 많음													

위치	오류유형	수정 전	수정 후												
85~85p	해설	<p>출제예상문제 85p</p> <p>16</p> <p><해설></p> <p>전기화재 용융흔의 비교</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 33%;">구 분</td> <td style="text-align: center; width: 33%;">1차 용융흔</td> <td style="text-align: center; width: 33%;">2차 용융흔</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">보이드분포 (금속현미경)</td> <td style="font-size: small;">커다랗고 둥근 보이드가 용융흔의 중앙에 생기는 경우가 많음</td> <td style="font-size: small;">일반적으로 미세한 보이드가 많이 생긴</td> </tr> </table>	구 분	1차 용융흔	2차 용융흔	보이드분포 (금속현미경)	커다랗고 둥근 보이드가 용융흔의 중앙에 생기는 경우가 많음	일반적으로 미세한 보이드가 많이 생긴	<p>출제예상문제 85p</p> <p>16</p> <p><해설></p> <p>전기화재 용융흔의 비교</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 33%;">구 분</td> <td style="text-align: center; width: 33%;">1차 용융흔</td> <td style="text-align: center; width: 33%;">2차 용융흔</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">보이드분포 (금속현미경)</td> <td style="font-size: small;">일반적으로 미세한 보이드가 많이 생긴</td> <td style="font-size: small;">커다랗고 둥근 보이드가 용융흔의 중앙에 생기는 경우가 많음</td> </tr> </table>	구 분	1차 용융흔	2차 용융흔	보이드분포 (금속현미경)	일반적으로 미세한 보이드가 많이 생긴	커다랗고 둥근 보이드가 용융흔의 중앙에 생기는 경우가 많음
구 분	1차 용융흔	2차 용융흔													
보이드분포 (금속현미경)	커다랗고 둥근 보이드가 용융흔의 중앙에 생기는 경우가 많음	일반적으로 미세한 보이드가 많이 생긴													
구 분	1차 용융흔	2차 용융흔													
보이드분포 (금속현미경)	일반적으로 미세한 보이드가 많이 생긴	커다랗고 둥근 보이드가 용융흔의 중앙에 생기는 경우가 많음													
108~108p	정답	<p>출제예상문제 108p</p> <p>14</p> <p><해답></p> <p>① V패턴</p>	<p>출제예상문제 108p</p> <p>14</p> <p><해답></p> <p>① 끝이 잘린 원추형 패턴</p>												
109~109p	해설	<p>기출복원문제 109p</p> <p>12</p> <p><해설></p> <p>② $6P+5KClO_3 \rightarrow 5KCl+3P_2O_5 \uparrow$</p>	<p>기출복원문제 109p</p> <p>12</p> <p><해설></p> <p>② $8P+5KClO_4 \rightarrow 5KCl+4P_2O_5 \uparrow$</p>												
156~156p	정답	<p>기출복원문제 156p</p> <p>11</p> <p><해답></p> <p>② 화재하중 = $4kg/m^2$</p>	<p>기출복원문제 156p</p> <p>11</p> <p><해답></p> <p>② 화재하중 = $0.4kg/m^2$</p>												
175~175p	정답	<p>기출복원문제 175p</p> <p>05</p> <p><해답></p> <p>② 부하기기가 과부하 상태에 이를 것</p>	<p>기출복원문제 175p</p> <p>05</p> <p><해답></p> <p>② 플러그가 꽂혀 있고 통전상태에 있을 것, 부하기기가 과부하 상태에 이를 것</p>												

위치	오류유형	수정 전	수정 후
177p	문제-본문	<p>기출복원문제 177p</p> <p>11번 문제 교체</p>	<p>자동차에서 화재가 발생하여 250℃에서 400도가 되었다. 복사에너지는 얼마인가?(단. 스테판 볼츠만 상수 $5.67 \times 10^{-8} [W/m^2K^4]$ 이고 방사율은 0.7를 갖는다.</p> <p>해답) $5172W/m^2$</p> <p>해답) $Q = q(T_2^4 - T_1^4) = 5.67 \times 10^{-8} [W/m^2K^4] \times 0.7 \times (673^4 - 523^4) = 5172W/m^2$</p> <p>여기서 Q : 복사에너지, : 스테판-볼츠만 상수 $5.67 \times 10^{-8} [W/m^2K^4]$, q : 방사율</p>
187p	문제-본문	<p>기출복원문제 187p</p> <p>11번 문제 및 정답과 해설 교체</p>	<p>자동차에서 화재가 발생하여 250℃에서 400도가 되었다. 복사에너지는 얼마인가?(단. 스테판 볼츠만 상수 $5.67 \times 10^{-8} [W/m^2K^4]$ 이고 방사율은 0.7를 갖는다.</p> <p>해답) $5172W/m^2$</p> <p>해답) $Q = q(T_2^4 - T_1^4) = 5.67 \times 10^{-8} [W/m^2K^4] \times 0.7 \times (673^4 - 523^4) = 5172W/m^2$</p> <p>여기서 Q : 복사에너지, : 스테판-볼츠만 상수 $5.67 \times 10^{-8} [W/m^2K^4]$, q : 방사율</p>
197~197p	정답	<p>기출복원문제 197p</p> <p>15</p> <p><해답></p> <p>·화지점의 평면도</p>	<p>기출복원문제 197p</p> <p>15</p> <p><해답></p> <p>·발화지점의 평면도</p>
245~245p	문제-문항	<p>기출복원문제 245p</p> <p>05 전기기기에서 발화하였다. 용융된 채로 발견되었고 증거물의 측정 저항값이 2.35Ω였다. 다음 물음에 답하십시오.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;"> <p>가. 화재원인 : 아산화동 나. 그 이유에 대한 감식요령 2가지 : 산화동 표면은 은회색의 광택을 띠고 결정이 쉽게 부서지며 현미경으로 관찰하면 붉은 색으로 반짝거리는 특징이 있는지 확인한다.</p> </div>	<p>기출복원문제 245p</p> <p>05 전기기기에서 발화하였다. 용융된 채로 발견되었고 증거물의 측정 저항값이 2.35Ω였다. 다음 물음에 답하십시오.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;"> <p>가. 화재원인 : 나. 그 이유에 대한 감식요령 2가지 :</p> </div> <p><해설></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;"> <p>가. 화재원인 : 아산화동 나. 그 이유에 대한 감식요령 2가지 : 산화동 표면은 은회색의 광택을 띠고 결정이 쉽게 부서지며 현미경으로 관찰하면 붉은 색으로 반짝거리는 특징이 있는지 확인한다.</p> </div>
270~270p	해설	<p>기출복원문제 270p</p> <p>13</p> <p><해설></p> <p>전기적 단락(합선)에 의한 용융흔의 특징</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;"> <p>보이드분포(급속현미경) 크고 둥근 보이드가 용융흔의 중앙에 생기는 경우가 많음</p> </div>	<p>기출복원문제 270p</p> <p>13</p> <p><해설></p> <p>전기적 단락(합선)에 의한 용융흔의 특징</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;"> <p>보이드분포(급속현미경) 일반적으로 미세한 보이드가 많이 생김</p> </div>

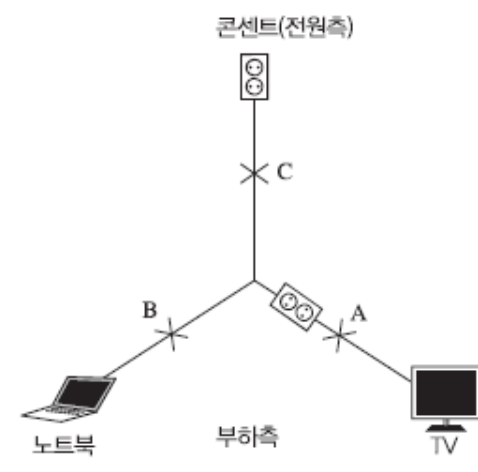